

## Морщины, складки в задней части листа (C6100/C6085)

06.12.2025 13:25:01

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	2
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	75.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	14:09:53, Чтв 23 Май, 2019 г.

### Ключевые слова

C6100 C6085 складки лист морщина регистрация вторая сторона

### Симптомы (общедоступное)

### Проблема (общедоступное)

Морщины, складки в задней части листа при печати на C6100/C6085

### Решение (общедоступное)

1. Установить переключатель блока регистрации в положение "2"  
Данный переключатель присутствует на модернизированном блоке регистрации (A5AWR71K22), если блок не модернизированный переходим к шагу 2.  
В случае невозможности устранить дефект настройками, рекомендуется заменить узел регистрации на A5AWR71K22
2. Изменить значение регулировки скручивания в основном блоке со значения +2 (default) на значение +1.  
[Установки бумаги] - [Изменить настройки] - [Экспертная регулировка] - [Per. скруч. в осн. блоке]  
[Paper settings] - [Change settings] - [Expert Adj] - [Main Body Curl Adj.]
3. Настроить регулировку устранения перекоса на обороте  
[Установки бумаги] - [Изменить настройки] - [Экспертная регулировка] - [Per. перекоса (задняя сторона)]  
[Paper settings] - [Change settings] - [Expert Adj] - [Skew Adjustment (Back)]  
Морщины/складки в задней части машины (верхняя часть листа) - изменять в "+"  
Морщины/складки в передней части машины (нижняя часть листа) - изменять в "-"

### Поле4 (общедоступное)