

Зависание bizhub C35 после переустановки SSD board или ее замене.

06.12.2025 14:52:45

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия BizHub	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	16:12:18, Пнд 17 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

Зависание C35, SSD board

Симптомы (общедоступное)

После переустановки SSD board или ее замены аппарат зависает на логотипе KONICAMINOLTA.

Проблема (общедоступное)

Установить SSD board в разъем платы MFPB board можно со смещением на ряд контактов. SSD board установлена некорректно и тогда ап-т при включении зависает на логотипе.

Решение (общедоступное)

Надо проверить правильность установки SSD board по отверстию для винта крепления платы (рисунок снизу).

Установить плату SSD board корректно. На фото правильная установка платы.

Поле4 (общедоступное)