

# "Проплешины" при печати полутоновых плашек на PP, PET пленке C71cf, label190

06.12.2025 13:26:27

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Оборудование::Индустральная печать	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	12:42:02, Чтв 30 Май, 2019 г.

## Ключевые слова

71cf, accurio label 190 PP, PET проплешины точки белые размытия

## Симптомы (общедоступное)

Симптом 1 .  
Проплешины при печати полутоновых плашек

Симптом 2.  
Размытый текст/тонкие линии

## Проблема (общедоступное)

Причиной является недостаточное или переизбыточное напряжение второго переноса

## Решение (общедоступное)

Изменить значение регулировки напряжения второго переноса

[Установки бумаги]

[Изменить настройки]

[Настройки процесса]

[Регулир. вывода 2 узла перен.]

1. Проплешины - регулировать в "+" с шагом 5
2. Размытие - регулировать в "-" с шагом 5

На качество второго переноса сильно влияет климат в помещении. Так, при недостаточной влажности добиться идеального результата сложно.

## Поле4 (общедоступное)